



# Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI  
EDIFICI ED AREE ESTERNE**

## INDICE

E01 Municipio	pg. 3
E02 Ambulatorio	pg. 6
E03 Biblioteca	pg. 9
E04 Centro diurno	pg. 12
E05 Scuola materna Aldo Moro	pg. 15
E06 Scuola elementare Aldo Moro e Martiri	pg. 18
E06.B Palestra	pg. 21
E07 Scuola media Aldo Moro	pg. 24
E07.B Mensa	pg. 27
E08 Nido	pg. 29
E09 Cimitero	pg. 32
AV01 Area cani Via F.lli Brasca	pg. 34
AV02 Area verde Via F.lli Brasca	pg. 36
AV03 Area verde Via XXV Aprile	pg. 38
AV04 Area verde Via Stefano Biffi	pg. 40
AV05 Area verde Via Castelletto	pg. 42
AV06 Bosco in città Via del Bosco	pg. 44

MUNICIPIO


Indirizzo Via F.lli Brasca, 5

Codice identificativo E01

FOTO



INQUADRAMENTO

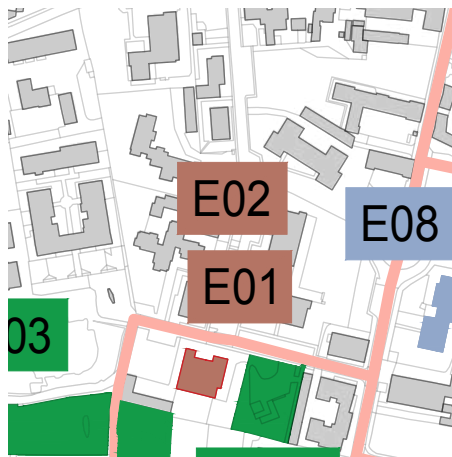

Descrizione

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, il piano inferiore è condiviso con l'ambulatorio; un percorso pedonale, raggiungibile dalla strada pubblica tramite rampa conforme alla normativa, conduce in prossimità dell' ingresso alla struttura. E' presente parcheggio riservato conforme in prossimità dell'ingresso. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme; non è presente ascensore ma è stato installato servoscala per collegamento al piano superiore. Il bagno accessibile si trova solo nell'ala dedicata all'ambulatorio; non è presente un bagno accessibile nella parte dedicata al municipio, a nessuno dei due piani; a nei bagni esistenti è presente gradino. Al piano superiore è assente uno spazio calmo interno alla struttura.


1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B		
		Assenza di strisce zebraate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 503/1996 art. 6	SP04	uditiva	4
		Percorso a raso accessibile ma con sconnesioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP02	cognitiva	3
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	EU 2017/745 Legge 13/1989 DM 236/1989 Legge 104/1992	SI24		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	2
		Assenza/altezza non conforme - citofono	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.7	SI01		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	visiva	2
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	L. 118/1971 art. 27 L. 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 7	SI13		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	cognitiva	2
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1 - 5.6	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16	motoria	2
		Assenza fascia antisdrucchiolo sui gradini della scala.	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.2 - 8.2.2 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.2	SI15		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	uditiva	4
					cognitiva	3

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27	visiva	1
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	cognitiva	3
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.4 - 8.1.1 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.4	SI21		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	uditiva	3
		Mancanza di spazio calmo al piano.	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI17	cognitiva	3

**Livello di accessibilità** **2,38**  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

AMBULATORIO


Indirizzo Via F.lli Brasca, 5

Codice identificativo E02

FOTO



INQUADRAMENTO

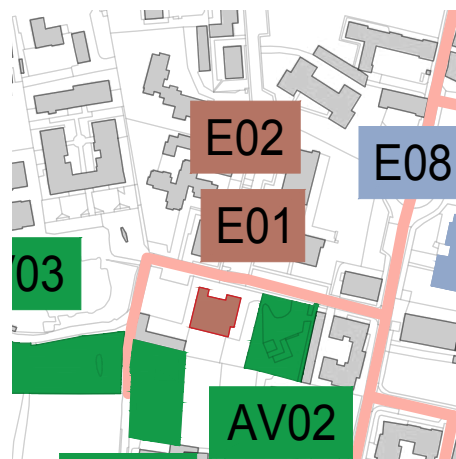




Descrizione

L'edificio all'interno di cui si trova l'ambulatorio si sviluppa su due piani fuori terra, il piano inferiore è condiviso con il municipio e l'ambulatorio non si estende al secondo piano; un percorso pedonale, raggiungibile dalla strada tramite rampa conforme alla normativa, conduce in prossimità dell' ingresso alla struttura. E' presente parcheggio riservato conforme in prossimità dell'ingresso. E' presente dislivello sulla soglia di ingresso, ma sul retro è presente rampa conforme a normativa per l'accesso di persone con disabilità motoria. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme; è presente bagno accessibile ma di dimensioni non conformi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	1
		Assenza di strisce zebraate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 503/1996 art. 6	SP04		
		Percorso a raso accessibile ma con sconnesioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP02	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	visiva	2
		Assenza/altezza non conforme - citofono	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.7	SI01		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP12	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1 - 5.6	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	cognitiva	4

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6, L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	cognitiva	4
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.4 - 8.1.1 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.4	SI21		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	uditiva	4
		Mancanza di spazio calmo al piano.	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI17	cognitiva	4

Livello di accessibilità (ogni 1.4 valore base = accessibilità limitata) **2,85**

**BIBLIOTECA**


Indirizzo **Piazza Signorelli 1**

Codice identificativo **E03**

FOTO



INQUADRAMENTO

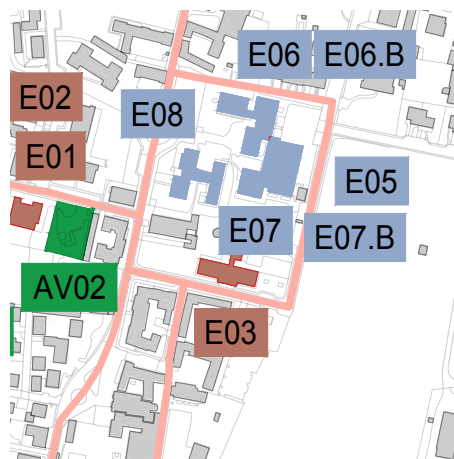




Descrizione

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, oltre a un piano interrato; un percorso pedonale, raggiungibile dal parcheggio di pertinenza, dove è assente parcheggio riservato conforme, conduce in prossimità del cancello di ingresso alla struttura. Al piano terra e piano superiore sono presenti la biblioteca, una sala esposizioni e una sala conferenze oltre a servizi igienici. Nel piano seminterrato, accessibile da ingresso indipendente a quota stradale con scalinata e servoscala, sono presenti spazi per associazioni e servizi igienici. I percorsi hanno dimensioni adeguate e sono liberi da ingombri. A tutti i piani non sono presenti servizi igienici accessibili completi. E' presente ascensore di collegamento ai piani. E' presente scala di emergenza esterna sprovvista di spazio calmo esterno.


1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	visiva	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva tra 2,5 cm e 5 cm su percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP12		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.C	uditiva	4
		Assenza di strisce zebraate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 503/1996 art. 6	SP04		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.7	SI01	visiva	1
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	EU 2017/745 Legge 13/1989 DM 236/1989 Legge 104/1992	SI24		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A		
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/89 art. 4.2.1	SP11		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1 - 5.6	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16	motoria	2
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.0.1 - 8.1.12 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.3	SI9.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

C								
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	cognitiva	4	
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1	
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27			
			Assenza accessori: maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 - 4 - 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.4	SI26.C			
			Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.4 - 8.1.1 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.4	SI21			
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	2	
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A			
			Presenza sanitari non conformi: lavabo	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI25.B	uditiva	2	
			Assenza accessori: asciugamani automatico	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.D			
			Assenza accessori: dispenser sapone	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.I			
			Assenza accessori: portatololo	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.H			
				Assenza accessori: specchio	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.A	cognitiva	3
				Assenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2	
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	4	
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	cognitiva	4	
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15			

**Livello di accessibilità** **2,50**  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

**CENTRO DIURNO**


Indirizzo **Piazza Nuova 16**

Codice identificativo **E04**

FOTO



INQUADRAMENTO

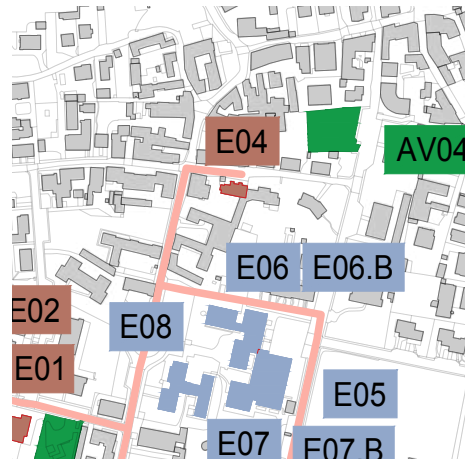



Descrizione

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, al piano terra si trova il centro per anziani mentre al piano superiore si trovano gli alloggi comunali che non sono oggetto di analisi; un percorso pedonale, raggiungibile dalla strada pubblica tramite rampa, conduce in prossimità della porta di ingresso alla struttura. All'esterno è presente un ascensore che porta al ballatoio comune da cui si accede agli appartamenti. Internamente la struttura si sviluppa su due livelli, connessi con rampa interna conforme alla normativa. Sono presenti servizi igienici accessibili a portatori di disabilità. Nella struttura non sono invece presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.




1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	2
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	EU 2017/745 Legge 13/1989 DM 236/1989 Legge 104/1992	SI24		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.B	uditiva	3
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.C		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	visiva	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1 - 5.6	SI22		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A	uditiva	4
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4 D.P.R. 503/96 art. 15	SI03	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C		
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI08	motoria	2
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.0.1 - 8.1.12 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.3	SI9.C		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B		

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	uditiva	4
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	3
		Assenza accessori: maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 - 4 - 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.4	SI26.C		
		Assenza accessori: specchio	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.4 - 8.1.1 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.4	SI21	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza accessori: asciugamani automatico	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.D		
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.4 - 8.1.1 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.4	SI21		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	visiva	1
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	L. 118/1971 art. 27 L. 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 7	SI13	uditiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/1989, art. 4	SI02		
Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15	cognitiva	2		
Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22				

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

**SCUOLMA MATERNA**


Indirizzo **Via A. Gramsci 16**

Codice identificativo **E05**

FOTO



INQUADRAMENTO

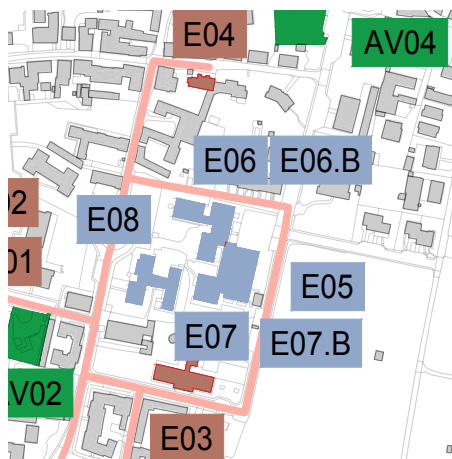




Descrizione

L'edificio dedicato alla scuola materna si trova all'interno di un plesso scolastico dove sono presenti anche la scuola materna, la scuola media, la palestra e la mensa. E' presente parcheggio accessibile in prossimità dell'ingresso. Un percorso pedonale, interno all'area di pertinenza della scuola materna, conduce in prossimità dei tre ingressi alla struttura. Si sviluppa su due piani fuori terra, il cui piano superiore è diviso in due blocchi non connessi tra loro e accessibili tramite scale, non sono presenti ascensori di connessione ai piani. I percorsi hanno dimensioni adeguate e sono liberi da ingombri. All'interno della struttura non sono presenti servizi igienici accessibili. Sono presenti due scale di emergenza esterne sprovviste di spazio calmo esterno.


1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	2
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	EU 2017/745 Legge 13/1989 DM 236/1989 Legge 104/1992	SI24		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B		
		Presenza di parcheggio per persone con disabili: con dimensione non conformi.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.C	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09		
		Assenza di strisce zebraate e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 503/1996 art. 6	SP04	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4 D.P.R. 503/96 art. 15	SI03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	cognitiva	4
Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22				
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI08	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	cognitiva	4

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996, art. 8. D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/WDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI18		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15	uditiva	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11- 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16	cognitiva	2
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01		

Livello di accessibilità 2,38  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

SCUOLA ELEMENTARE


Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII, 14

Codice identificativo E06

FOTO



INQUADRAMENTO

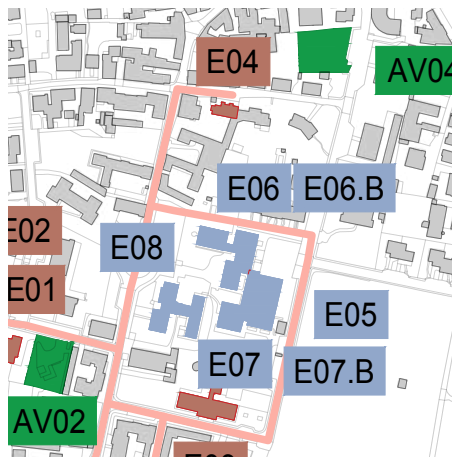




Descrizione

L'edificio dedicato alla scuola elementare si trova all'interno di un plesso scolastico dove sono presenti anche la scuola materna, la scuola media, la palestra e la mensa. E' presente parcheggio accessibile condiviso con le altre strutture in prossimità dell'ingresso. Un percorso pedonale, raggiungibile dalla strada pubblica, conduce in prossimità della porta principale di ingresso alla struttura, è presente un secondo ingresso rialzato, raggiungibile tramite rampa con pendenza conforme alla normativa. Si sviluppa su due piani fuori terra, il cui piano superiore è diviso in due blocchi non connessi tra loro e accessibili tramite scale, di cui una sola dotata di servoscala. I percorsi hanno dimensioni adeguate e sono liberi da ingombri. A tutti i piani e blocchi sono presenti servizi igienici accessibili completi. Sono presenti due scale di emergenza esterne sprovviste di spazio calmo esterno.




1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	4
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	EU 2017/745 Legge 13/1989 DM 236/1989 Legge 104/1992	SI24	visiva	1
		Assenza/altezza non conforme - citofono	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.7	SI01		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	motoria	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1 - 5.6	SI22		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A	visiva	1
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4 D.P.R. 503/96 art. 15	SI03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16	uditiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/89 art. 4.2.1	SP11		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Arresto pericolo	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.D	cognitiva	2
Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	L. 118/1971 art. 27 L. 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 7	SI13				
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI08	motoria	1
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	uditiva	4
		Assenza fascia antisdrucciolo sui gradini della scala.	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.2 - 8.2.2 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.2	SI15	cognitiva	2

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	4
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza accessori: maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 - 4 - 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.4	SI26.C		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Presenza sanitari non conformi: wc	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI25.A	uditiva	2
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI25.B		
Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI26.J				
Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27	cognitiva	3		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	L. 118/1971 art. 27 L. 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 7	SI13	uditiva	3
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/1989, art. 4	SI02		
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI18	cognitiva	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16		
Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15				

**Livello di accessibilità** 2,33  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)


AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

**PALESTRA**


Indirizzo **Via Papa Giovanni XXIII, 15**

Codice identificativo **E06.B**

**FOTO**

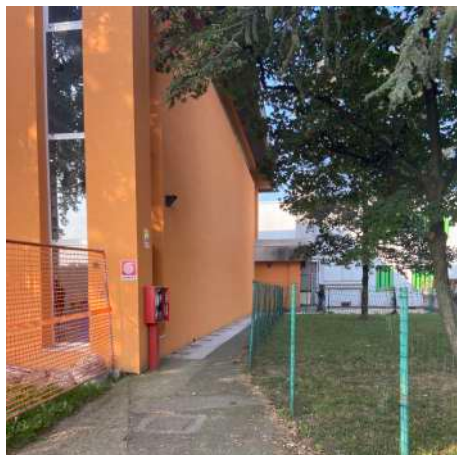

**INQUADRAMENTO**

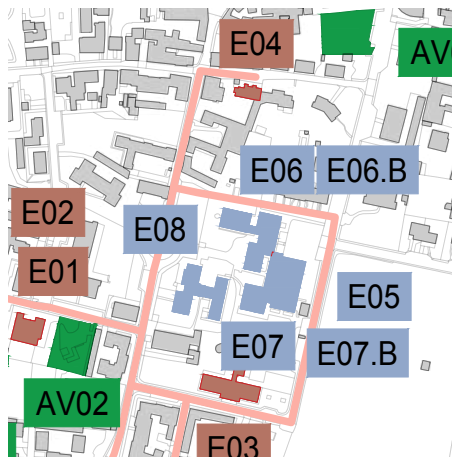





**Descrizione**

L'edificio dedicato alla scuola elementare ha una porzione separata dedicata alla palestra per le scuole e per il comune, in orari non scolastici. Ha un accesso dedicato sul retro, dove è presente parcheggio riservato conforme e tramite rampa conforme a normativa si accede all'ingresso rialzato. I percorsi hanno dimensioni adeguate e sono liberi da ingombri. In nessuno degli spogliatoi sono presenti servizi igienici conformi e docce accessibili; è presente un servizio igienico accessibile all'ingresso della palestra, separato dagli spogliatoi. Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.


1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	uditiva cognitiva	4 3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria visiva uditiva cognitiva	0 0 0 0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B		
		Assenza accessori: maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 - 4 - 15 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.4	SI26.C	motoria	1
		Assenza accessori: dispenser sapone	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.I		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	uditiva	4
		Assenza accessori: specchio	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.A		
		Assenza accessori: corrimano doccia	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.F		
		Assenza accessori: sedile doccia	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.4.	SI26.G	cognitiva	3
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23		

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 4.1.3 – 8.1.1 – 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 – 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 – 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	uditiva	4
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	L. 118/1971 art. 27 L. 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 7	SI13	cognitiva	3

**Livello di accessibilità**  
 (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,85**

SCUOLA MEDIA


Indirizzo **Piazza Nuova 14**

Codice identificativo **E07**

FOTO



INQUADRAMENTO

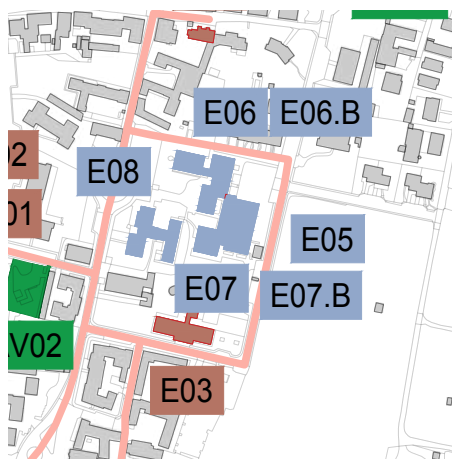

Descrizione

L'edificio dedicato alla scuola media si trova all'interno di un plesso scolastico dove sono presenti anche la scuola materna, la scuola elementare, la palestra. Il piano seminterrato della scuola media è dedicato alla mensa, mentre una porzione del piano terra è dedicato all'asilo nido. E' presente parcheggio accessibile condiviso con le altre strutture in prossimità dell'ingresso. Un percorso pedonale, raggiungibile dalla strada pubblica, conduce in prossimità della porta principale di ingresso alla struttura rialzata, raggiungibile tramite rampa con pendenza conforme alla normativa. I percorsi hanno dimensioni adeguate e sono liberi da ingombri. A tutti i piani non sono presenti servizi igienici accessibili completi. E' presente servoscala di collegamento ai piani. E' presente scala di emergenza esterna sprovvista di spazio calmo esterno.



1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	uditiva	4
		Assenza/altezza non conforme - citofono	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.7	SI01	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	cognitiva	3
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/1989 art. 4	SI02		
Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22				
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI08	motoria	1
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	cognitiva	2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B		

ANALISI EDIFICIO

SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4-5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996, art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6. L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4-5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4-5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4-5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4-5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4-5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1 Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7	SI06.C	visiva	1
		Mancanza di spazio calmo al piano.	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI17		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15	uditiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	cognitiva	3

Livello di accessibilità (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,54**

**MENSA**


Indirizzo **Piazza Nuova 14**

Codice identificativo **E07.B**

**FOTO**



**INQUADRAMENTO**

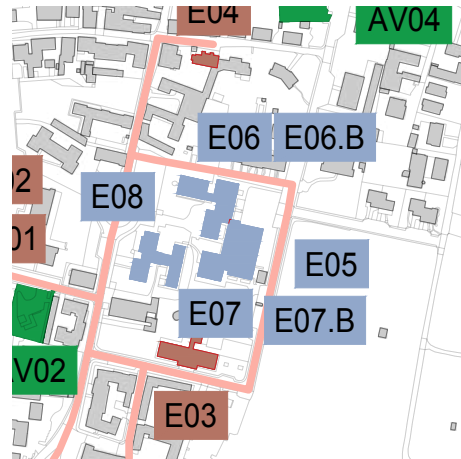






**Descrizione**

L'edificio dedicato alla scuola media ha un'area dedicata alla mensa nel piano interrato. E' presente, nell'area esterna condivisa tra le scuole, una scala con montacarichi esterne che conduce all'ingresso alla mensa. Si sviluppa su un unico piano, i percorsi hanno dimensioni adeguate e sono liberi da ingombri. All'interno della struttura non sono presenti servizi igienici accessibili. Sono presenti due uscite di emergenza esterne dove sono presenti rampe di uscita con pendenza non conforme.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.13-8.1.13 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.3.4	SI08	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	uditiva	4
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	cognitiva	2
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/89 art. 4.2.1	SP11		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	uditiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/1989 art. 4	SI02	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A		
COLLEGAME NTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	visiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996 art. 8 D.M. 236/1989 art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	cognitiva	2		
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17.4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	uditiva	2
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15	cognitiva	2

NIDO


Indirizzo **Via Concordia 45**

Codice identificativo **E08**

FOTO



INQUADRAMENTO

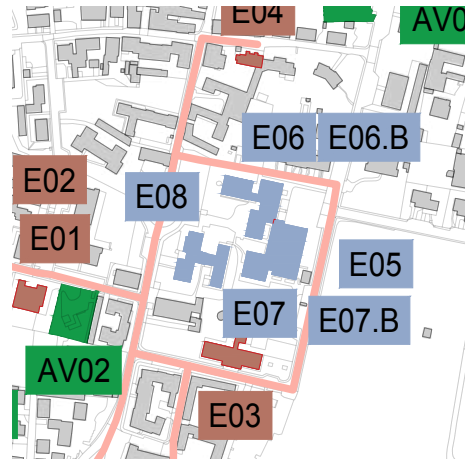





Descrizione

Una porzione del piano terra dell'edificio dedicato alla scuola media è dedicato all'asilo nido. Non è presente parcheggio accessibile condiviso con le altre strutture in prossimità dell'ingresso. Un percorso pedonale, raggiungibile dalla strada, conduce in prossimità della porta principale di ingresso alla struttura rialzato, raggiungibile tramite rampa con pendenza conforme alla normativa.

I percorsi hanno dimensioni adeguate e sono liberi da ingombri. Non sono presenti servizi igienici conformi per il personale.


1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
		Presenza di zerbino non incassato	D.M. 236/89 art. 4.2.1	SP11		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	uditiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.A	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	visiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	cognitiva	4		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.1.1 - 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1-5.6	SI22	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	uditiva	3
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP02		
		Assenza cordolo come guida per persone non vedenti	D.M. 236/1989 Legge 13/1989 D.P.R. n. 380/2001	SP25	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/1996, art. 8 D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.6 L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A		

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.1 – 4.1.3 – 8.1.1 – 8.1.3 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.1- 5.6	SI22	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	D.P.R. 503/96 art. 1 – 9 - 17 4 – 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	D.P.R. 503/96 art. 1 – 9 - 17 4 – 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 – 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI06.B	uditiva	4
					cognitiva	4
<b>Livello di accessibilità</b> (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)					<b>2,45</b>	

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

**CIMITERO**


Indirizzo **Via Papa Giovanni XXIII, 13**

Codice identificativo **E09**

**FOTO**



**INQUADRAMENTO**

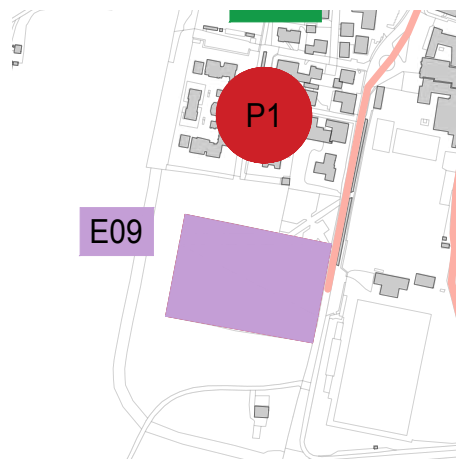

**Descrizione**

Cimitero comunale sviluppato su un unico livello, ad eccezione di un modulo sviluppato su due livelli, connessi tra loro da ascensore. In prossimità è assente un parcheggio accessibile destinato a portatori di disabilità. I percorsi interni sono di larghezze adeguate e in pavimentazione conforme, sono presenti alcune zone leggermente sconnesse. All'interno della struttura non sono presenti servizi igienici accessibili; quelli presenti inoltre presentano una soglia d'ingresso.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	2
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	EU 2017/745 Legge 13/1989 DM 236/1989 Legge 104/1992	SI24		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	uditiva	4
		Assenza/altezza non conforme - citofono	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 4.1.5 - 8.0.1 - 8.1.5 L.R. Lombardia 6/89 art. 5.7	SI01		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.A	cognitiva	2
COLLEGAME NTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP02	motoria	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	DM 236/1989 Legge 13/1989	SP20	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI / DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	D.P.R. 503/96 art. 1 - 9 - 17 4 - 5 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3 - 8.2.1 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 2.1	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-1:19	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	D.P.R. 503/96 art. 8, D.M. 236/1989, art. 4.1.6 e 8.1.5, L.R. Lombardia n. 6/1989 art. 5.6.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	2

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

ANALISI EDIFICIO

		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	D.P.R. 503/96 art. 18 D.M. 236/89 art. 4.6 CEI EN 50849 (CEI 79-102) UNI ISO 7240-19	SI27	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	uditiva	1
					cognitiva	3
<b>Livello di accessibilità</b> (range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)						<b>2,40</b>

AV01 AREA CANI


Indirizzo Via Fratelli Brasca

Codice identificativo AV01

FOTO



INQUADRAMENTO

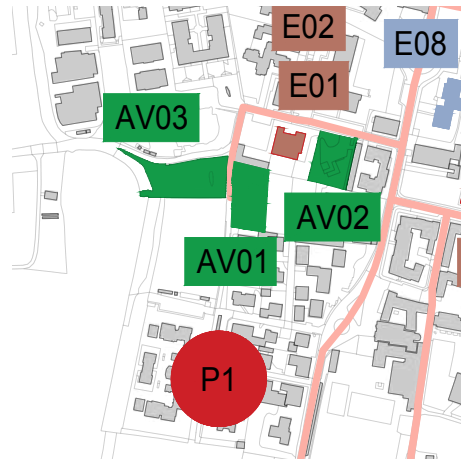




Descrizione

Area verde non recintata seminata a prato con piantumazioni di alberi e siepi.

Sono presenti percorsi pedonali di larghezza non adeguata. E' presente nelle vicinanze parcheggio disabili. E' presente un dislivello sulla soglia. Non sono presenti i giochi per bambini.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.A	motoria	1
		Assenza cordolo come guida per persone non vedenti	D.M. 236/1989 Legge 13/1989 D.P.R. n. 380/2001	SP25	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A		
		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	cognitiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09		
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolvibile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4-5 L. 104/92 art. 24	SP15	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	DM 236/1989 Legge 13/1989	SP20	visiva	3
					uditiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.			cognitiva	3
					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.			motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità 2,94  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

AREA VERDE


Indirizzo **Via Fratelli Brasca**

Codice identificativo **AV02**

FOTO



INQUADRAMENTO

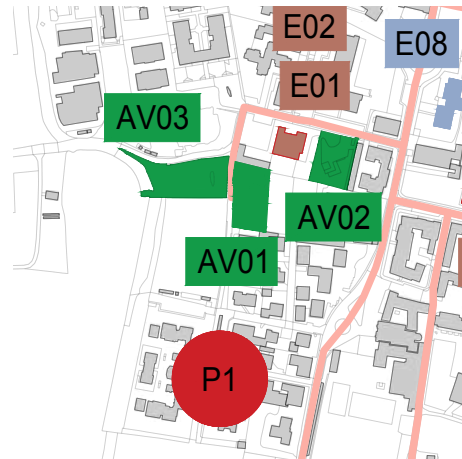

Descrizione


Area verde non recintata con area giochi e piantumazioni di alberi e siepi.

Sono assenti percorsi pedonali di larghezza adeguata. E' assente nelle vicinanze parcheggio disabili. Non sono presenti i giochi inclusivi per bambini.

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità'.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.A	motoria	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13		2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	cognitiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09		
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	1
		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5	SP07	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	cognitiva	2
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Carenza di gioco inclusivo.	UNI EN 1176 UNI EN 1177 D.P.R. 503/1996.	SP21	motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	DM 236/1989 Legge 13/1989	SP20	visiva	3
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	uditiva	4
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.			motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità 2,88  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

AREA VERDE


Indirizzo Via XXV Aprile

Codice identificativo AV03

FOTO



INQUADRAMENTO

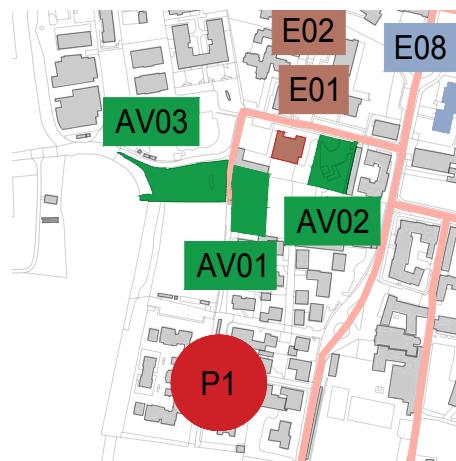




Descrizione

Area verde non recintata seminata a prato con piantumazioni di alberi e siepi.

Sono presenti percorsi pedonali di larghezza non adeguata. E' presente nelle vicinanze parcheggio disabili. L'area è posta a quota superiore rispetto alla strada, ed è collegata con rampa di pendenza conforme alla normativa nazionale. Non sono presenti i giochi per bambini.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	cognitiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09		
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	motoria	1
		Carenza di gioco inclusivo.	UNI EN 1176 UNI EN 1177 D.P.R. 503/1996.	SP21	visiva	3
					uditiva	4
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.			motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

**Livello di accessibilità** 2,88  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)


AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

AREA VERDE


Indirizzo **Via Stefano Biffi**

Codice identificativo **AV04**

FOTO

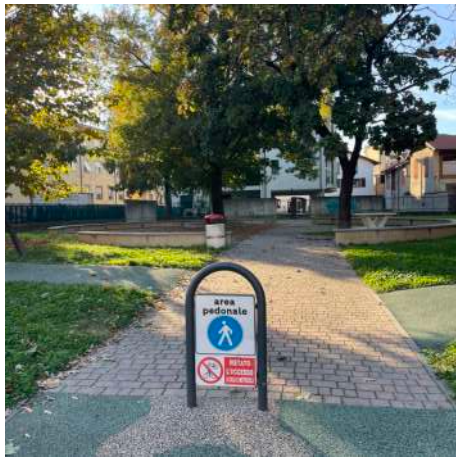

INQUADRAMENTO

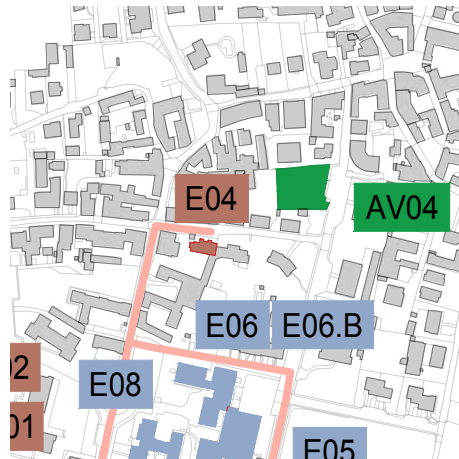




Descrizione

Area verde non recintata seminata a prato con piantumazioni di alberi e siepi.

Sono presenti percorsi pedonali di larghezza non adeguata. E' presente nelle vicinanze parcheggio disabili. L'area è posta a quota superiore rispetto alla strada, ed è collegata con rampa di pendenza conforme alla normativa nazionale. Non sono presenti i giochi per bambini.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilita'.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.A	motoria	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	cognitiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09		
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Arresto pericolo	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.D	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	visiva	2
		Carenza di gioco inclusivo.	UNI EN 1176 UNI EN 1177 D.P.R. 503/1996.	SP21	uditiva	4
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	DM 236/1989 Legge 13/1989	SP20	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
CUREZZA		Nulla da segnalare.			motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4


AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

AREA VERDE

Indirizzo **Via Castelletto**

Codice identificativo **AV05**

FOTO

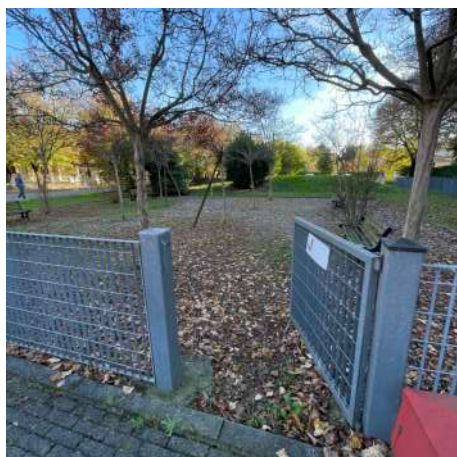

INQUADRAMENTO






Descrizione

Area verde non recintata seminata a prato con piantumazioni di alberi e siepi.

Sono presenti percorsi pedonali di larghezza non adeguata. E' presente nelle vicinanze parcheggio disabili. L'area è posta a quota superiore rispetto alla strada, ed è collegata con rampa di pendenza conforme alla normativa nazionale. Non sono presenti i giochi per bambini.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ		Assenza di parcheggio per persone con disabilità'.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.A	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	cognitiva	3
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	4
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L.R. 6/89	SP01	motoria	1
		Carenza di seduta su spazio pubblico aperto.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4 D.P.R. 503/96 art. 9	SP19	visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.			motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità 3,19  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento

**AREA VERDE – BOSCO IN CITTA'**

Indirizzo **Via del Bosco**

Codice identificativo **AV06**

FOTO



INQUADRAMENTO



Descrizione

Area verde recintata seminata con piantumazioni di alberi.

E' assente nelle vicinanze parcheggio disabili. All'interno dell'area è presente uno specchio d'acqua protetto da parapetto. E' presente una porzione di percorso leggermente rialzata, i percorsi sono accessibili e di dimensioni conformi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI AREA

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di parcheggio per persone con disabilità'.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.2.3 - 8.2.3 D.P.R. 503/96 art. 10 - 11 Codice della Strada	SP05.A	motoria	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17	SP09	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo valicabile	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.C	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A		
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17 D.M. 236/89 art. 4.3	SI05	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.B	uditiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.			cognitiva	4
					motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 e 23 L.R. Lombardia n. 6/89 art. 5.3.1	SI16	motoria	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	L. 118/1971 art. 27 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.1.11 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 L. 104/92 art. 24	SP13	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 Legge 104/1992 art. 24 ISO/TC 59/SC 16 n° 140 ISO/FDIS 23599:2012 (E) CEN/TS 15209	SP10.A	uditiva	4
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	DM 236/1989 Legge 13/1989	SP20	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.			motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.			motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità 3,06  
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

AOO COMUNE DI MEZZAGO  
 Protocollo Arrivo N. 4998/2026 del 23-06-2026  
 Allegato 4 - Class. 6.5 - Copia Documento